





Bryt spänningen innan installation och vid ändringar på sensorinställningar.
Disconnect the mains before installation and changes of the sensor settings.
Katkaise jännite ennen asennusta ja anturin asetuksia muuttaessa.


laktta försiktighetsåtgärder vid hantering av enheter som är känsliga för elektrostatisk urladdning.
Observe precautions for handling electrostatic discharge sensitive devices.
Noudata varotoimia käsitellessäsi laitteita, jotka ovat herkkiä sähköstaattisille purkauksille.

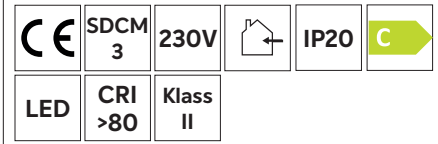

Utbyttbarhet/ Replaceability/ Vaihdeavuus.

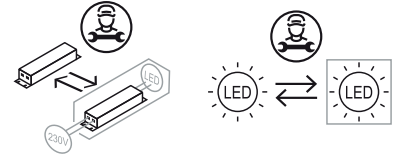


Håltagning/ CC distance/ CC etäisyys



Modell	L	B	H
L600x100	595	100	26
L600x300	595	295	26
L1200x100	1195	100	26
L1200x300	1195	295	26
L1200x600	1195	595	26
L600x600 1R	595	595	26
L600x600 2R	595	595	26

Alla mått är i mm. All measurements is in mm.

X	Y
0,5-1,0mm ²	8mm
1,5-2,5mm ²	12mm



KOOLMESH APP.



För mer information och manualer, skanna QR-koden!
For more information and manuals, scan the QR code!
Lisätietoja ja käyttöohjeita skannaamalla QR-koodi!

exakt^{or}

ÅTERVINNING / RECYCLING / KIERRÄTYS

